


SERVICE BULLETIN 4812 712 40376

AUTORE	Pasquale Lattuca
TRADUTTORI	Luca Mobiglia
Modificato	13.06.2018
VERSIONE	1.0
TITOLO	Modifiche all'innesto della connessione del motore sulla Scheda Controllo.
TOPIC	Modifiche relative al fissaggio del connettore del cablaggio motore sulla scheda controllo.
	Introduzione in Produzione fissata per la settimana 14/2013.
Codice di errore tecnico	KXX 5210 PX A



Modifiche all'innesto della connessione del motore sulla Scheda Controllo.

TITOLO

Modifiche all'innesto della connessione del motore sulla Scheda Controllo.

TOPIC

Modifiche relative al fissaggio del connettore del cablaggio motore sulla scheda controllo.

Introduzione in Produzione fissata per la settimana 14/2013.

AZIONI CORRETIVE

Nel remoto caso in cui dobbiate sostituire la scheda controllo sui prodotti coinvolti, seguite attentamente le seguenti indicazioni per modificare l'innesto del connettore del cablaggio motore verso la Scheda controllo.

--> tagliare i seguenti pin: C D G I J L M N

Codice di errore tecnico




Situazione attuale – connessione motore a 7 Pin

Punti di ancoraggio del connettore alla scheda => i Punti M e N sono liberi



Nuova soluzione – connessione motore a 7 Pin

Punti di ancoraggio del connettore alla scheda => i Punti C,D,G,I,J,L,M e N devono essere modificati eliminando l'innesto.


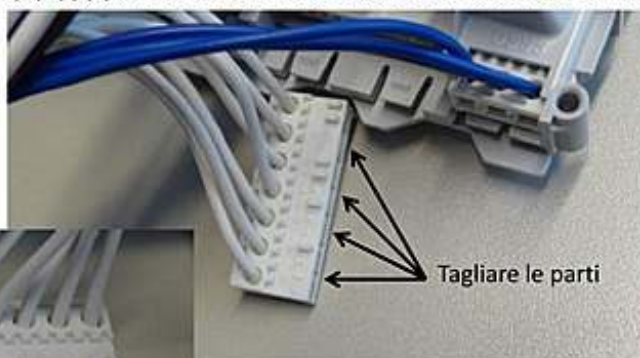


Tagliare le parti

Dettaglio

Attuale

Nuovo

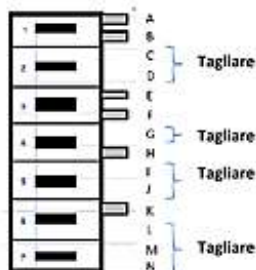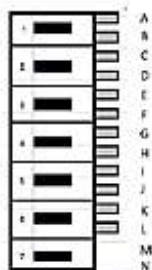

1-7 MN

Tagliare > CDGIJLMN / 1-7