
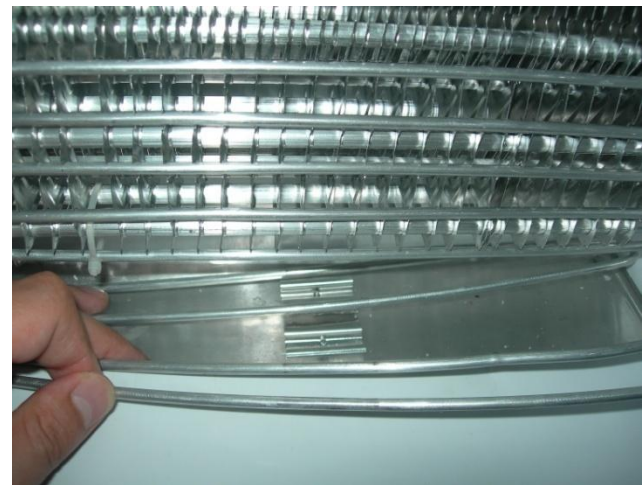


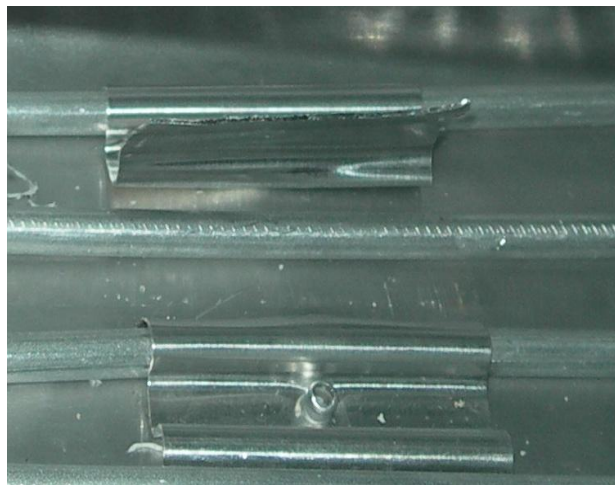

1. IT: Usando un taglierino, tagliare il supporto nel centro.

EN: Using sharp knife, cut the support in the middle.

PL: Przy użyciu ostrego noża, rozetnij wspornik w jego środku.

RU: Используя острый нож разрежьте в центре поддерживающую пластину.

FR: A l'aide d'un cutter, couper le support au milieu.

PT: Utilizando um objecto cortante bastante afiado, cortar o suporte no centro.

TK: Keskin bir bıçak kullanarak ortadaki tutucuyu kesin.

CZ: Použijte ostrý nůž, a díl podpory uprostřed rozřízněte.

GER: Mit einem scharfen Messer die Unterstüzung in der Mitte abschneiden

ES: Usando un cutter, cortar el soporte en el centro

HU: Éles késsel vagy tapétavágóval vágja el középen a rögzítőt.

2. IT: Piegare verso l'alto il supporto liberando la resistenza.

EN: Bend out the support and release the heater.

PL: Rozegnij wspornik i uwolnij grzałkę.

RU: Выгните края пластины наружу и освободите нагреватель

FR: Plier le support pour libérer la résistance.

PT: Dobrar o suporte puxando-o para cima para libertar a resistência.

TK: Tutucuyu bükerek rezistansı çıkartın.

CZ: Odstraňte díl podpory a uvolněte top. těleso.

GER: Unterstützung herausbiegen und Heizung freilegen.

ES: Usando un cutter, cortar el soporte en el centro

HU: Hajlítsa ki a rögzítőt úgy, hogy a fűtőelem hozzáférhető legyen.

3. IT: Sostituire la resistenza.

EN: Replace heater.

PL: Wymien grzałkę.

RU: Замените нагреватель

FR: Remplacer la résistance.

PT: Substituir a resistência.


TK: Rezistansı değiştirin.

CZ: Vyměňte top. těleso

GER: Heizung austauschen

ES: Sustituir la resistencia

HU: Cserélje ki a fűtőelemet.

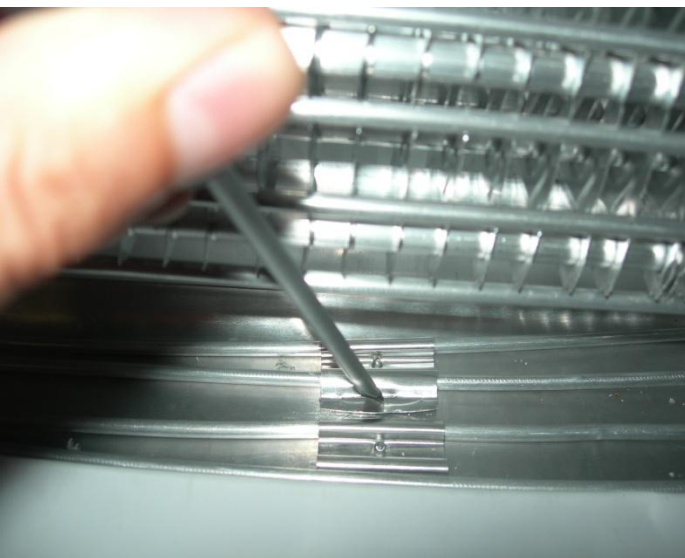

6. IT: Fissare il nastro al centro e sull'estremità della resistenza, assicurandosi che la superficie sia asciutta.

EN: Attach tape at the end and in the middle, make sure that surface is dry.

PL: Przyklej grzałkę na jej koncu i w środku za pomocą taśmy aluminiowej.

RU: Убедитесь, что поверхность сухая и закрепите соединение лентой в центре и по краям

FR: Coller le ruban adhésif à l'extrémité et au milieu de la résistance en s'assurant que la surface soit sèche.

PT: Fixar a fita no centro e na extremidade da resistência, certificando-se que a superfície esteja seca.

TK: Yüzeyi kuru tutması için bantı son uca ve ortaya yapıştırın.

CZ: Zapravujte pásku a stranách a uprostřed.

GER: Befestigung des Klebebandes am Ende und in der Mitte, versichern, dass die Oberfläche trocken ist.

ES: Fijar la cinta en el centro y en el extremo de la resistencia, asegurándose que la superficie esté seca

HU: Ragassza fel az alufóliát rögzítve a fűtőelemet, annak két végére és közepére. Győződjön meg arról, hogy a felületek szárazak.

4. IT: Piegare ancora il supporto in modo da bloccare la resistenza.

EN: Rework the support, bending in again to hold the heater.

PL: Zagnij wspornik ponownie aby umocować grzałkę.

RU: Загните края пластины таким образом, чтобы они удерживали нагреватель

FR: Replier à nouveau le support pour bloquer la résistance.

PT: Voltar a dobrar o suporte de maneira a fixar a resistência.

TK: Aynı desteği, rezistansı tutacak şekilde tekrar bükerek kullanın.

CZ: Zapravujte díl zpět aby opět držel top.těleso

GER: Wiederanbringung der Unterstüttzung und Befestigung der Halterung

ES: Doblar el soporte de manera que bloquee la resistencia

HU: Hajlítsa vissza a rögzítőt úgy, hogy a fűtőelemet megfelelően rögzítse.

5. IT: Tagliare un pezzo di nastro adesivo da 10cm.

EN: Cut a 10cm piece of adhesive tape.

PL: Wytnij 10cm pasek taśmy aluminiowej.

RU: Отрежьте 10 см металлизированной липкой ленты

FR: Couper un morceau de ruban adhésif de 10 cm.

PT: Cortar um pedaço de fita adesiva de alumínio.

TK: 10 cm yapıışkan alüminyum bant kesin.

CZ: Uřeďte 10 cm alu pásky

GER: ca. 10cm Klebeband zuschneiden

ES: Doblar el soporte de manera que bloquee la resistencia

HU: Szabjon ki egy 10cm hosszú öntapadós alufólia darabot.